



ConPower G30 • M23 Gebersteckverbinder Montagehinweise

Tüllensteckverbinder

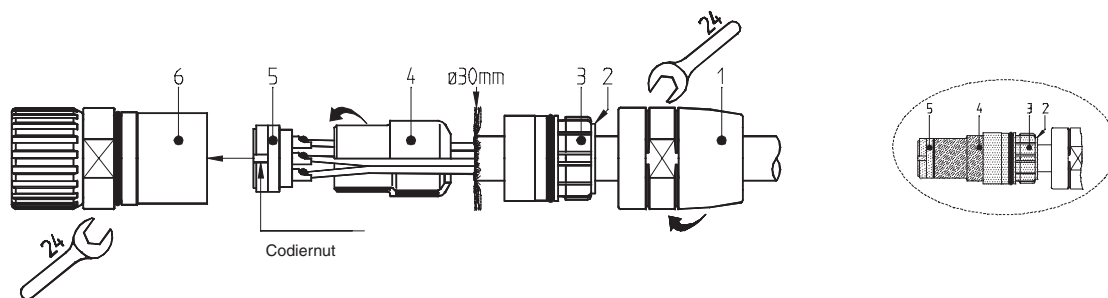

- Adapter Pos. 1, Dichtelement Pos. 3 mit Dichtring Pos. 2 auf das Kabel schieben.
- Kabel-Außenmantel 30 mm abisolieren.
- Schirmgeflecht 90° hochstellen und auf Maß abschneiden.
- Folie, Füller und innere Isolierungen abschneiden.
- Litzen 3,5 mm abisolieren, verdrillen.
- Litzen an Kontakte crimpen.
- Distanzhülse Pos. 4 einfügen.
- Einsatz Pos. 5, Distanzhülse Pos. 4 und Dichtelement Pos. 3 mit Dichtring Pos. 2 (s. Ausschnitt) in Einsatzhülse Pos. 6 einführen; hierbei ist zu beachten, daß die gewünschte **Codiernut** des Einsatzes Pos. 5 **in den Codiernut** der Einsatzhülse Pos. 6 eingeführt wird.
- Adapter Pos. 1 festschrauben **auf Anschlag**.

Anbausteckverbinder, drehbar, gewinkelt

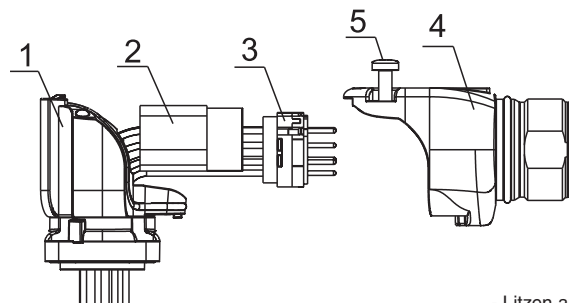

- Litzen an Kontakte crimpen und in Einsatz Pos. 3 einfügen
 - Einsatz Pos. 3 durch Gehäuse Pos. 1 schieben
 - Distanzhülse Pos. 2 auf Einsatz Pos. 3 schieben und in Gehäuse Pos. 1 einlegen
 - Deckel Pos. 4 auf Gehäuse Pos. 1 schieben und einhaken
 - Deckel Pos. 4 mittels Schrauben Pos. 5 befestigen (Torx T10), Anzugsdrehmoment: 1,7 Nm
- Alternativ:**
- Litzen an Kontakte crimpen und durch das Gehäuse Pos. 1 schieben
 - Gecrimpte Kontakte in Einsatz Pos. 3 einfügen
 - Distanzhülse Pos. 2 auf Einsatz Pos. 3 schieben und in Gehäuse Pos. 1 einlegen
 - Deckel Pos. 4 auf Gehäuse Pos. 1 schieben und einhaken
 - Deckel Pos. 4 mittels Schrauben Pos. 5 befestigen (Torx T10), Anzugsdrehmoment: 1,7 Nm